# Министерство образования и науки Российской Федерации Южно-Уральский государственный университет Кафедра «Технология машиностроения»

Ч448.я7 Б287

#### В.В. Батуев

## ОФОРМЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Методические указания

Челябинск Издательский центр ЮУрГУ 2015

УДК 621.002.2(076.5) ББК Ч448.027.64.я7 Б287

#### Одобрено учебно-методической комиссией механико-технологического факультета

#### Рецензенты:

Директор ЗАО НИИИТ Опытный завод, заслуженный машиностроитель России В.С. Гуревич, докт. техн. наук, проф. П.П. Переверзев,

#### Батуев, В.В.

Б287 Оформление технологической документации: Методические указания / В.В. Батуев. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2015. – 61 с.

Методические указания предназначены для использования студентами специальности 15.03.05 при заполнении технологической документации в ходе выполнения выпускной квалификационной работы, курсового проекта по дисциплине «Технология машиностроения», семестровых и практических заданий по другим дисциплинам.

УДК 621.002.2(076.5) ББК Ч448.027.64.я7

#### 1. ВИДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

Виды документов для различных технологических процессов изготовления или ремонта изделий машиностроения и приборостроения установлены ГОСТ 3.1102-2011 «Стадии разработки и виды документов» и ГОСТ 3.1119-83 «Общие требования к комплектности и оформлению комплектов документов на единичные технологические процессы», а их комлектность зависит от вида описания технологического процесса.

Состав применяемых видов документов, при описании технологического процесса, устанавливается разработчиком документов в зависимости от стадии разработки технологической документации и типа производства. Различают следующие степени детализации описания технологического процесса:

- маршрутная;
- маршрутно-операционная;
- операционная.

В ходе выполнения проектов, работ, заданий студенту необходимо использовать операционную степень детализации, предназначенную для описания среднесерийного и крупносерийного типов производства. В комплект технологической документации для операционной степени детализации входят:

- титульный лист (ТЛ), ГОСТ 3.1105-2011, форма 2;
- маршрутная карта (МК), ГОСТ 3.1118-82, формы 1 и 16;
- операционная карта (ОК), ГОСТ 3.1404-86, формы 3 и 2а;
- карта эскизов (КЭ), ГОСТ 3.1105-2011, форма 7а;
- карта технического контроля (КТК) ГОСТ 3.1502-85, формы 2 и 2а.

По усмотрению преподавателя могут оформляться и другие виды технологических документов, предусмотренные ЕСТД.

#### 2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТОВЫХ И ГРАФИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

Общие правила оформления текстовых и графических документов регламентируется ГОСТ 3.1130-93 «Общие требования к формам и бланкам документов», а состав, формы и правила оформления основной надписи на них – ГОСТ 3.1103-2011 «Основные надписи».

#### 2.1. Оформление основной надписи на технологических документах

Основная надпись предназначена для указания назначения и области применения документа (комплекта документации, комплекта документов на технологический процесс или операцию) и для соответствующего оформления.

Основная надпись одинакова для всех видов документов комплекта.

Графы основной надписи заполняются в соответствии с ГОСТ 3.1103-2011 (табл. 2.1).

Расположение граф основной надписи в технологической документации указаны в приложениях (2...9).

Таблица 2.1

_	Таолица 2.1			
Номер	Содержание графы			
графы	V			
	Краткое наименование или условное обозначение организации –			
	разработчика документа			
2	Обозначение детали по основному конструкторскому документу			
3	Для типовых и групповых технологических процессов – код			
	классификационных группировок технологических признаков,			
	общих для групп деталей			
4	Обозначение документа по ГОСТ 3.1201-85			
5	Литера, присвоенная документу по ГОСТ 3.1102-2011			
6	Наименование изделия по основному конструкторскому			
	документу (для оформления единичного технологического			
	процесса)			
7	Общая единица нормирования, принятая для всего			
	технологического процесса			
8	Номер операции, выполняемой в технологической			
	последовательности изготовления изделия (включая контроль и			
	перемещения)			
9	Номер рабочего места, на котором выполняется операция			
	(допускается указывать код рабочего места)			
10	Номер участка, на котором выполняется операция			
11	Номер цеха, в котором выполняется операция			
12	Характер работы, выполняемой лицом, подписывающим документ			
13	Фамилии лиц, подписывающих документ			
14	Подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 13			
15	Дата подписания документа			
16-29	При выполнении студентом проектов, работ, заданий графы не			
	заполняется			
30	Обозначение комплекта документов на технологический процесс			
	по ГОСТ 3.1201-85			
31	Общее количество листов документа			
32	Порядковый номер листа документа			
33	Код вида документа по ГОСТ 3.1102			

ГОСТ 3.1201-85 устанавливает следующую единую структуру и длину кодового обозначения технологический документов (рис. 2.1).

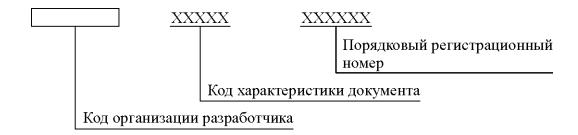


Рис. 2.1. Структура кодового обозначения технологических документов

Для кодового обозначения применяют арабские цифры от 0 до 9. После кода организации-разработчика и кода характеристики документа необходимо поставить точку.

При выполнении проектов, работ, заданий в графе «Код организацииразработчика» указывается факультет и номер группы, в которой обучается студент.

Структура и длина кода характеристики документа представлена на (рис. 2.2).

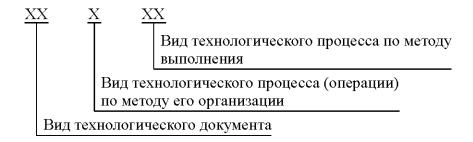


Рис. 2.2. Структура кодового обозначения технологических документов

Обозначение структурных составляющих характеристики технологического документа производится в соответствии с (табл. 2.2, 2.3, 2.4).

Таблица 2.2

Код	Вид технологического документа		
02	Комплект документов технологического процесса (операции)		
10	Маршрутная карта		
20	Карта эскизов		
25	Технологическая инструкция		
42	Ведомость оснастки		
60	Операционная карта		
61	Карта контроля		
62	Карта наладки		
67	Операционная расчетно-технологическая карта		

Таблица 2.3

Код	Вид технологического процесса (операции) по его организации		
0	Без указания		
1	Единичный процесс (операция)		
2	Типовой процесс (операция)		
3	Групповой процесс (операция)		

Код 0 «Без указания» проставляют при наличии в документе нескольких видов или отсутствии необходимости обозначения конкретного вида.

Таблица 2.4

Код	Вид технологического процесса по методу выполнения	
00	без указания	
41, 42	Обработка резанием	
75	Электрофизическая, электрохимическая и радиационная обработка	

Код 00 «Без указания» проставляют при отсутствии необходимости обозначения конкретного вида технологического процесса по методу изготовления, например, в комплекте документов на технологический процесс описаны два или более методов изготовления.

В связи с тем, что в процессе выполнения проектов, работ, заданий, как правило, разрабатывается один технологический процесс механической обработки, во всех случаях следует присваивать регистрационный номер маршрутной карте — 00001, операционным картам — порядковый номер операции (1, 2, 3 и т.п.) по технологическому процессу.

Пример заполнения графы 4 маршрутной карты единичного технологического процесса механической обработки и операционной карты на операцию механической обработки представлены на (рис. 2.3) и (рис. 2.4) соответственно.

Рис. 2.3. Заполнение графы 4 маршрутной карты

Рис. 2.4. Заполнение графы 4 операционной карты

Графа 22 всех технологических документов, входящих в данный технологический процесс, заполняется одинаково. Код характеристики документа — по (табл. 2.2, 2.3, 2.4). Порядковый регистрационный номер состоит из пяти цифр: первые две — год выполнения проекта, последние три — порядковый номер студента по списку группы. Пример заполнения представлен на (рис. 2.5).

$$\frac{XX}{100}$$
  $\frac{XX}{100}$   $\frac{$ 

Рис. 2.5. Заполнение графы 22 комплекта документов технологического процесса механической обработки

#### 2.2. Общие правила оформления текстовых документов

К текстовым относятся документы, содержащие сплошной или разбитый на графы текст, например, маршрутная карта, операционная карта, карта технического контроля и т.д.

Запись в формах документов производится рукописным способом или с применением печатных устройств. Шрифты и размеры букв должны соответствовать ГОСТ 2.304-81.

Запись данных в бланках производится технологической последовательности выполнения операций, переходов, приемов работ и т.п.

Операции нумеруются числами арифметической прогрессии (5, 10, 15 и т.д.). Запись в бланках производится путем добавления к этим числам нулей, например, (005, 010, 015 и т.д.).

Заготовительная операция нумеруется 000.

Технологические переходы нумеруются числами натурального ряда (1, 2, 3 и т.д.).

Установы нумеруются прописными буквами русского алфавита (A, Б, В и т.д.).

Для обозначения позиций обработки допускается применять римские цифры.

Требования безопасности труда в соответствии с ГОСТ 3.1120-83 излагаются в маршрутной и операционных картах перед описанием операции или в технологической инструкции (в случае ее разработки).

Требования безопасности отражается с применением ссылок на обозначение действующих инструкций по охране труда. Допускается текстовое изложение требований безопасности.

В картах технологического процесса в обозначениях составной части оснастки (вспомогательный инструмент – ВИ, вспомогательный

материал – ВМ, слесарно-монтажный инструмент – СМИ) следует указывать средства индивидуальной защиты (спецодежда, спецобувь, защитные очки и др.), средства коллективной защиты (ограждения, защитные экраны, вентиляционные устройства и др.), а также средства технологического оснащения, обеспечивающие безопасность труда (щипцы, крючки для удаления стружки и др.).

Обозначения физических величин и счёта следует записывать в головных графах.

При операционном описании данные, вносимые по переходам в графу «Инструмент» допускается записывать с учетом сокращений следующим образом:

- при последовательном применении инструмента одного кода и наименования во всех переходах одной операции полную информацию о применяемом инструменте следует указывать только для перехода, где он впервые применяется, а в последующих переходах записывать «то же», далее кавычки;
- при последовательном применении инструмента одного кода и наименования в разных переходах одной операции при повторении записи следует делать ссылку на номер перехода, где впервые применен данный инструмент, например, «см. переход 2».

В переходе, где впервые применен данный инструмент, допускается указывать номера последующих переходов, где этот инструмент применяется, например, «Штангенциркуль ШЦ-П-250-0,05 ГОСТ 166-80 (для переходов 3, 4, 7)».

#### 2.3. Оформление графических документов

К графическим документам относят документ, содержащий эскизы, схемы, таблицы и предназначенный для пояснения выполнения технологического процесса, операции или перехода изготовления изделия, включая контроль и перемещения, а также для указания дополнительной информации по наладке средств технологического оснащения. К графическим документам при оформлении технологического процесса обработки детали относятся карты эскизов, карты наладок и схемы механической обработки.

Графические документы выполняются линиями, установленными ГОСТ 2.303.

При выполнении графических документов с применением средств автоматизации следует руководствоваться требованиями ГОСТ 2.004.

#### 2.3.1. Оформление операционных эскизов

Операционные эскизы выполняются на формах карт эскизов по ГОСТ 3.1105-2011. Графические изображения следует выполнять с применением:

- средств автоматизации;
- средств механизации;
- чертежного инструмента, а также руки.

При оформлении операционных эскизов необходимо руководствоваться следующими положениями:

- 1) графическое изображение выполняется при помощи средств автоматизации (CAD систем). Допускается выполнение графического изображения карандашом, пастой или тушью с применением чертежного инструмента;
- 2) на главном виде заготовка должна быть показана в положении, которое она имеет, если на нее смотреть со стороны рабочего места у станка;
- 3) операционные эскизы заготовки вычерчиваются в одном масштабе с соблюдением пропорций. Допускается изменять масштаб в случае необходимости наглядного изображения отдельных элементов заготовки.
- 4) число дополнительных проекций, сечений, разрезов должно быть достаточным, чтобы показать все поверхности и их размеры, которые должны быть обработаны и получены на данной операции;
- 5) изображения заготовки на эскизе должно содержать выдерживаемые размеры, ИХ предельные отклонения, обозначения шероховатости, обрабатываемых поверхностей, обозначения баз, зажимов или установочно-зажимных устройств, необходимых ДЛЯ выполнения изображаемой операции;
- 6) при выполнении операционного эскиза карандашом все цифровые и текстовые записи, стрелки размерных линий должны быть выполнены черной пастой или тушью;
- 7) размеры и предельные отклонения наносятся на изображение в соответствии с ГОСТ 2.307-2011 и ГОСТ 2.308-2011;
- 8) обозначения шероховатостей обрабатываемых поверхностей изображаются в соответствии с ГОСТ 2.309-73;
- 9) обозначение опор, зажимов и установочно-зажимных устройств следует выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 3.1107-81 «Опоры, зажимы и установочные устройства. Графические обозначения». Условные обозначения опор, зажимов и установочно-зажимных устройств приведены в приложении 1 (табл. 1...7);
- 10) на операционных эскизах все размеры или конструктивные элементы обрабатываемых поверхностей условно нумеруются арабскими цифрами. Номер размера или конструктивного элемента проставляют в окружности диаметром 6...8 мм и соединяют с размерной или выносной линией. Нумерация производится в направлении часовой стрелки, начиная с левой верхней части эскиза;
- 11) обрабатываемые поверхности заготовки выделяются линией толшиной 2s по ГОСТ 2.303-68:

- 12) технические требования помещаются на свободной части документа справа от изображения заготовки или под ним и излагаются в соответствии с ГОСТ 2.316-2008
- 13) при разработке схемы установки заготовки на операции допускается применять упрощенное изображение заготовки без указания ее отдельных конструктивных элементов, которые не влияют на установку и закрепление заготовки;
- 14) для операции, состоящей из нескольких установов, в каждом случае указывается рабочее положение обрабатываемой заготовки относительно исполнителя (рабочего) с изображением опор, зажимных устройств и приведением всех остальных данных необходимых при оформлении операционных эскизов (см. п. 5...12);
- 15) в случае применения в процессе базирования откидного упора или другого установочного элемента, отводимого после закрепления, его условное обозначение проставляется пунктиром.

#### 2.3.2. Оформление схем наладок

Схемы наладок разрабатываются для операций, выполняемых на настроенных станках и в случае необходимости разработки технологической инструкции на наладку приспособлений и привязку режущего инструмента для программных операций.

В случае разработке схемы наладки для операции, выполняемой на настроенном оборудовании, заготовка вычерчивается рабочем положении в комфортном для восприятия масштабе, с контурами, получаемыми после выполнения механической обработки на данной операции (позиции). Линией толщиной 2s (ГОСТ 2.303-68) обозначаются обрабатываемые поверхности. Показываются размеры, которые должны получены после обработки на данной операции (позиции), с указанием порядкового номера размера, а также шероховатостей обрабатываемых поверхностей. Режущие инструменты изображаются в конечном положении. На схеме необходимо упрощенно изображать режущие инструменты, элементы державок, приспособлений, суппортов, револьверных головок и т.п. На схеме наладок необходимо указывать: наименование режущего инструмента, марку материала его режущей части, обозначение инструмента в соответствии с его кодировкой по каталогу. Пример оформления схемы наладок для операции, выполняемой на настроенных станках, приведен в приложении 11.

На схеме наладки для программной операции вычерчивается эскиз детали в комфортном для восприятия масштабе в соответствии с требованиями, изложенными в предыдущем пункте. Для упрощения изображения и последующего восприятия схемы на ней не изображаются размеры, выполняемые на операции и шероховатости. Режущие инструменты изображаются в позиции смены инструментов с указанием

их номеров в инструментальном магазине. На схему наносится ноль детали, ноль станка и координатные оси станка. Справа от операционного эскиза изображается таблица с перечнем режущего инструмента, используемого на операции. Под таблицей указываются необходимые технические требования, например, разъясняющие особенности привязки нуля детали. Пример схемы наладки на токарную операцию представлен в приложении 12.

#### 3. ОФОРМЛЕНИЕ МАРШРУТНЫХ КАРТ

Маршрутная карта является составной и неотъемлемой частью комплекта технологических документов при операционном описании технологического процесса изготовления или ремонта изделий.

Формы маршрутных карт и правила их оформления регламентирует ГОСТ 3.1118-82.

При МК операционном описании технологического процесса выполняет роль сводного документа, в котором указывается адресная информация участка, рабочего места, (номер цеха, операции), наименование операции, перечень документов, применяемых выполнении операций, технологическое оборудование и трудозатраты.

МК В технологической последовательности, начиная c заготовительной, указывают все операции (включая контроль И перемещение). Нумерация операций производится в соответствии с разделом 2.2. Наименование операций и их коды должны соответствовать «Классификатору технологических операций машиностроения И приборостроения 1.85.151». Фрагмент классификатора приведен В приложении 1 (табл. 8).

Наименование операций обработки резанием отражает вид оборудования и записывается именем прилагательным в именительном падеже (например, «токарная», «сверлильная», «фрезерная с ЧПУ» и т.д.).

При заполнении маршрутных карт необходимо пользоваться следующими положениями:

Технологический процесс в МК излагается путем построчного внесения информации в строки нескольких типов. Каждому типу строки соответствует свой служебный символ.

В качестве служебных символов приняты буквы русского алфавита, которые проставляются перед номером соответствующей строки. Допускается не проставлять служебный символ на последующих строках, несущих ту же информацию, при описании одной и той же операции.

Указание соответствующих служебных символов для типов строк в зависимости от размещения и состава информации в графах МК выполняется в соответствии с (табл. 3.1).

Таблица 3.1

Обозначение	Содержание информации, вносимой в графы,
служебного	расположенные на строке
символа	
A	Номер цеха, участка, рабочего места, где выполняется
	операция, номер операции, код и наименование операции,
	обозначение документов, применяемых при выполнении
	операции (например, инструкции), в том числе и
	инструкции по охране труда
Б	Код, наименование оборудования и информация по
	трудозатратам
M	Информация о применяемом основном материале и
	исходной заготовке, информация о применяемых
	вспомогательных и комплектующих материалах с
	указанием наименования и кода материала, когда единицы
	величины, единицы нормирования, количества на изделия и
	нормы расхода

Перечень информации, вносимой в графы МК, приведен в (табл. 3.2).

Таблица 3.2

№ гра- фы	Наименование графы	Служебный символ	Содержание информации
3.1	_	-	Обозначение служебного символа и порядковый номер строки. Запись выполняют на уровне одной строки, например, M02
3.2	_	M01	Наименование, сортамент, размер и марка материала, обозначение стандарта, технических условий. Запись выполняется на уровне одной строки с применением разделительного знака дроби «/», например, лист БОН-2,5х1000х2500 ГОСТ 19903-74/Ш-IV В ст. 3 ГОСТ 14637-79
3.3	Код	M02	Код материала по классификатору
3.4	EB	M02	Код единицы величины (массы, длины, площади и т.п.) детали, заготовки, материала по ОК 015-94 «Общероссийский классификатор единиц измерения»

Продолжение таблицы 3.2

			продолжение таолицы 5.2
№ гра- фы	Наименование графы	Служебный символ	Содержание информации
3.5	МД	M02	Масса детали по конструкторскому документу
3.6	ЕН	M02	Единица нормирования, на которую установлена норма расхода материала или норма времени, например, 1; 10; 100.
3.7	H. pacx.	M02	Норма расхода материала
3.8	КИМ	M02	Коэффициент использования материала.
3.9	Код заготовки	M02	Код заготовки по классификатору. Допускается указать вид заготовки (отливка, прокат, поковка и т.д.)
3.10	Профиль и размеры	M02	Профиль и размеры исходной заготовки. Информация по размерам указывается исходя из имеющихся габаритов, например, лист 1,0x710x1420; 150x270x390 (для отливки)
3.11	КД	M02	Количество деталей
3.12	M3	M02	Масса заготовки
3.13	_	-	Графа для особых указаний. Указывается вид работы, например, «Курсовой проект»
3.14	Цех	A	Номер (код) цеха, в котором выполняется операция
3.15	Уч.	A	Номер (код) участка, конвейера, поточной линии и т.д.
3.16	PM	A	Номер (код) рабочего места
3.17	Опер.	A	Номер операции в технологической последовательности изготовления изделия
3.18	Код, наименование операции	A	Код операции по технологическому классификатору, наименование операции

Продолжение таблицы 3.2

N.C.			Продолжение таолицы 3.2
№ гра- фы	Наименование графы	Служебный символ	Содержание информации
3.19	Обозначение документа	A	Обозначение документов, инструкций по охране труда применяемых при выполнении данной операции. Состав документов указывать через разделительный знак «;» с возможностью, при необходимости переноса информации на последующие строки
3.20	Код, наименование оборудования	Б	Код оборудования по классификатору, краткое наименование оборудования. Допускается взамен наименования оборудования указывать его модель
3.21	CM	Б	Степень механизации (код степени механизации) по Р 50-54-16-87 «Выбор средств механизации и автоматизации производственных процессов»
3.22	Проф.	Б	Код профессии по классификатору ОКПДТР
3.23	P	Б	Разряд работы, необходимой для выполнения операции
3.24	УТ	Б	Код условий труда по классификатору ОКПДТР и код вида нормы
3.25	КР	Б	Количество исполнителей, занятых при выполнении операции
3.26	КОИД	Б	Количество одновременно изготавливаемых деталей при выполнении одной операции
3.27	ОП	Б	Объем производственной партии в штуках. Примечание. При выполнении процесса перемещения в графе следует указать объем транспортной партии, количество грузовых единиц, перемещаемых одновременно

Окончание таблицы 3.2

№ гра- фы	Наименование графы	Служебный символ	Содержание информации
3.28	Кшт.	Б	Коэффициент штучного времени при
			многостаночном обслуживании
3.29	Тпз.	Б	Норма подготовительно-
			заключительного времени на
			операцию
3.30	Тшт.	Б	Норма штучного времени на
			операцию

Графы форм заполняются в соответствии с таблицами 2.1 и 3.2. Места расположения граф форм 1 и 16 (ГОСТ 3.1118-82) указаны в приложениях 3 и 4.

Пример оформления МК приведен в приложении 10.

#### 4. ОФОРМЛЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ КАРТ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

Операционная карта — это технологический документ, предназначенный для описания технологической операции с указанием последовательного выполнения переходов, данных о средствах технологического оснащения, режимах и трудовых затратах. Применяются при разработке единичных технологических процессов.

Графы ОК механической обработки (ГОСТ 3.1404-86, формы 3 и 2а) заполняются в соответствии с (см. табл. 2.1) и табл. 4.1. Места расположения граф форм 3 и 2а (ГОСТ 3.1118-82) указаны в приложениях 5 и 6.

Таблица 4.1

№ гра- фы	Наименование графы	Служебный символ	Содержание графы
4.1	Наименование	_	Наименование операции
	операции		
4.2	Материал	_	Материал детали (краткая запись
			наименования и марки материала по
			ГОСТ 3.1130-93)
4.3	Твердость	_	Твердость материала заготовки,
			поступившей для обработки
4.4	EB	_	Код единицы величины (массы), кг

Продолжение таблицы 4.1

			продолжение таолицы 4.1
№ гра- фы	Наименование графы	Служебный символ	Содержание графы
4.5	МД	1	Масса детали по конструкторскому документу
4.6	Профиль и размеры	-	Профиль и размеры исходной заготовки. Информацию указывать исходя из условий имеющихся размеров заготовки (длины, ширины, высоты)
4.7	МЗ	_	Масса заготовки
4.8	КОИД	-	Количество одновременно обрабатываемых деталей
4.9	Оборудова- ние, устройство ЧПУ	_	Краткое наименование или модель оборудования
4.10	Обозначение программы	_	Обозначение управляющей программы (для станков с ЧПУ)
4.11	То		Норма основного времени
4.11	Тв	_	
-		_	Норма вспомогательного времени
4.13	Тп.з.	_	Норма подготовительно- заключительного времени на операцию
4.14	Тшт.	П	Норма штучного времени на операцию
4.15	СОЖ	_	Информация по применяемой СОЖ
4.16	_	_	Обозначение служебного символа и порядковый номер строки. Запись выполняется в одну строку, например, М01, А08
4.17	_	_	Особые указания
4.18	ПИ	Р	Номер позиции инструментальной наладки. Графа заполняется только для станков с ЧПУ
4.19	D или B	P	Расчетный размер обрабатываемого диаметра (ширины) заготовки
4.20	L	P	Расчетный размер длины рабочего хода. Примечание. Данные в графах 4.19, 4.20 указываются с учетом величины врезания и перебега

Окончание таблицы 4.1

4.21	t	P	Глубина резания
4.22	i	P	Число рабочих ходов
4.23	S	P	Подача, мм/об
4.24	n	P	Частота вращения, об/мин
4.24	_	O	Норма основного времени на
			операцию (особенности оформления
			см. в п. 9 положений по оформлению
			OK)
4.24	_	О	Норма основного времени на переход
			(особенности оформления см. в п. 9
			положений по оформлению ОК)
4.25	V	P/O	Скорость резания, м/мин
4.25	_	О	Вспомогательное время на установку
			и закрепление заготовки на станке,
			операционный контроль
			(особенности оформления см. в п. 9
			положений по оформлению ОК)
4.25	_	О	Норма вспомогательного времени на
			операцию (особенности оформления
			см. в п. 9 положений по оформлению
			OK)
4.25	_	О	Норма вспомогательного времени на
			переход (особенности оформления
			см. в п. 9 положений по оформлению
			OK)

Для изложения технологических переходов в ОК используют способ заполнения, при котором информацию вносят построчно несколькими типами строк. Каждому типу строки соответствует свой служебный символ. Служебные символы условно выражают состав информации, размещаемой в графах данного типа строки ОК. Простановка символов является обязательной.

Указание соответствующих служебных символов для типов строк в зависимости от размещения и состава информации в графах ОК выполняется в соответствии с (табл. 4.2).

При оформлении ОК необходимо руководствоваться следующими положениями:

1) наименование операции (графа 4.1, приложение 5) вписывается согласно «Классификатору технологических операций машиностроения и приборостроения» (1.85.151) (приложение 1, табл. 8);

Таблица 4.2

Обозначение	Содержание информации, вносимой в графы,	
служебного	расположенные на строке	
символа		
O	Описание содержания перехода	
T	Информация о применяемой при выполнении операции	
	технологической оснастке	
P	Информация о режимах резания	

2) запись переходов выполняется в соответствии с ГОСТ 3.1702-79. Порядок формирования записи и содержание перехода можно выразить в виде кода. Структура кода представлена на (рис. 4.1).

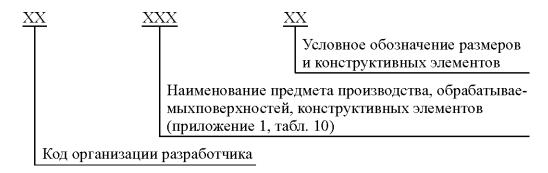


Рис. 4.1. Структура кода для записи содержания перехода

При записи содержания перехода согласно ГОСТ 3.1702-79 допускается полная или сокращенная форма записи. Пример полной записи перехода для операционного эскиза (рис. 4.2):

точить (шлифовать и т.п.) выточку, выдерживая размеры 1...4.

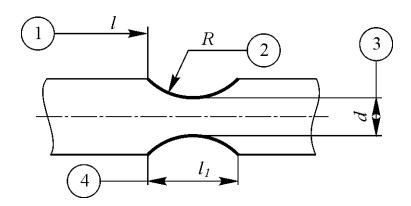


Рис. 4.2. Элемент операционного эскиза для полной записи перехода

Пример сокращенной записи перехода для операционного эскиза (рис. 4.3): точить (шлифовать и т.п.) выточку 1.

Если на отдельных переходах технологической операции выполняются размеры, неуказанные на эскизе (например, производится предварительная обработка каких-либо поверхностей), то в записи перехода вместо номера размера или поверхности необходимо указывать эти размеры. Например, необходимо обработать отверстие Ø16H7 (+0,18) (рис. 4.4).

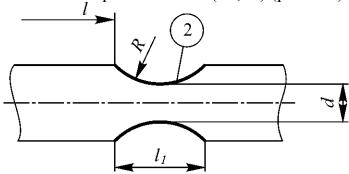


Рис. 4.3. Элемент операционного эскиза для сокращенной записи перехода

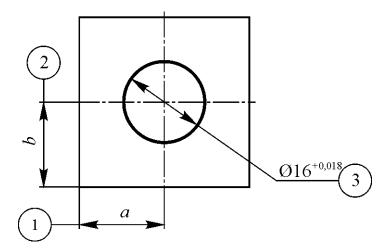


Рис. 4.3. Элемент операционного эскиза для операции сверления

Пример записи переходов:

- 1. Сверлить отверстие, выдерживая размеры 2, 3 и  $Ø14^{+0,2}$ .
- 2. Зенкеровать отверстие, выдерживая размеры 2, 3 и  $\emptyset$ 15,8<sup>+0,1</sup>.
- 3. Развернуть отверстие, выдерживая размеры 1...3.

Для записи технологических и вспомогательных переходов необходимо применять ключевые слова и наименования предметов производства, обрабатываемых поверхностей или конструктивных элементов (приложение 1, табл. 9, 10).

Дополнительная информация применяется при необходимости уточнения названия обрабатываемой поверхности или конструктивного элемента. Например, «Фрезеровать криволинейную поверхность 1»;

3) в ОК указывается выполнение вспомогательных переходов, связанных с установкой заготовки (установить, переустановить, повернуть

заготовку). При этом понятие «установить заготовку» включает установку, закрепление, открепление и снятие заготовки;

- 4) количество одновременно обрабатываемых заготовок и порядок выполнения работы указывается в тексте перехода. Например, «Установить 6 заготовок», «Одновременно: сверлить отв. 1, точить поверхность 2 и фаску 3»;
- 5) при записи контрольного перехода, устанавливается процент контроля;
- 6) при описании содержания перехода информация записывается в технологической последовательности по всей длине строки с возможностью, при необходимости, переноса информации на последующие строки;
- 7) при заполнении информации о применяемой в ходе выполнения операции технологической оснастке следует руководствоваться требованиями соответствующих классификаторов, государственных и отраслевых стандартов на кодирование (обозначение) и наименование технологической оснастки. Информацию по применяемой на операции технологической оснастке записывают в следующей последовательности:
  - приспособления;
  - вспомогательный инструмент;
  - режущий инструмент;
  - слесарно-монтажный инструмент;
  - средства измерения.

Запись необходимо выполнять по всей длине строки с возможностью, при необходимости, переноса на последующие строки. Разделение информации по каждому средству технологической оснастки следует выполнять через знак «;».

Запись каждого средства технологического оснащения следует выполнять согласно обозначению по стандарту. Например, Сверло 2301-1389 ГОСТ 22736-77.

Перед указанием каждой составной части оснастки допускается применять условное обозначение вида:

- приспособлений ПР;
- вспомогательного инструмента ВИ;
- режущего инструмента РИ;
- слесарно-монтажного инструмента СМИ;
- средств измерения СИ;
- вспомогательного материала BM.

Например, РИ. Сверло 2301-1389 ГОСТ 22736-77.

Количество одновременно применяемых единиц технологической оснастки следует указывать после кода (обозначения) оснастки, заключая в скобки, например, РИ. Сверло 2301-1389 (4) ГОСТ 22736-77;

- 8) информация о режимах резания записывается отдельной строкой после окончания записи информации о технологической оснастке;
- 9) информация по основному и вспомогательному времени на переход необходимо записывать на уровне строки, где заканчивается описание содержания перехода соответственно в графах 4.24 и 4.25. Информация по основному и вспомогательному времени на операцию (установ) необходимо записывать на уровне строки, где заканчивается описание содержания перехода соответственно в графах 4.24 и 4.25. При проектировании операции для станков с ЧПУ в графу 4.25 необходимо включать сумму машино-вспомогательного и вспомогательного времени, связанного с операцией, но не вошедшего в управляющую программу;
- 10) При операционном описании можно применять безтекстовую запись операции. Такая запись допускается при условии обязательной разработки графических иллюстраций (операционных эскизов) к каждой операции;

При безтекстовой записи содержания основного перехода следует указывать номер перехода и номера размеров обрабатываемых поверхностей с записью в скобках выполняемых предварительно размеров, например,  $1 (\emptyset 30^{+0.24})$ ;  $2 (20\pm0.2)$ ;  $3 (1x45^{\circ})$ .

При записи окончательных размеров, указанных на эскизе, в документе следует указывать только обозначение обрабатываемых поверхностей.

Примеры заполнения комплекта карт на операцию, выполняемую на обычном станке, приведены в приложении 11, на станке с ЧПУ в приложении 12.

#### 5. ОФОРМЛЕНИЕ КАРТ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Карты технического контроля предназначены для операционного описания технологических операций технического контроля в технологической последовательности с указанием переходов, технологических режимах и данных о технологической оснастке и норм времени.

Описание операции технического контроля осуществляется при помощи следующих документов:

- карта эскизов (КЭ), ГОСТ 3.1105-2011, форма 7а;
- операционная карта технического контроля (КТК) ГОСТ 3.1502-85, формы 2 и 2а.

Оформление карты эскизов осуществляется в соответствии с разделами 2.1 и 2.3. На операционном эскизе должны быть указаны все размеры и технические требования, контролируемые на данной операции. В отличии от операционных эскизов нумерацию контролируемых параметров допускается не делать.

Графы операционных карт заполняются в соответствии с (табл. 2.1 и 5.1). Расположение граф таблиц указано в приложениях 8 и 9.

Таблица 5.1

		Таолица 5.1
№ гра- фы	Наименование графы	Содержание информации
5.1	_	Порядковый номер строки
5.2	_	Краткая форма записи наименования марки материала по ГОСТ 3.1130-93
5.3	То	Суммарное основное время на операцию
5.4	Тв	Суммарное вспомогательное время на операцию
5.5	Контролируемые параметры	Параметры, по которым идет технический контроль
5.6	Код средств ТО	Код, обозначение средств технического оснащения (средств измерений)
5.7	Наименование средств ТО	Краткое наименование средств измерения
5.8	Объем и ПК	Объем контроля (в шт.; %) и периодичность контроля (ПК) (в час; в смену и т.д.)
5.9	To/ TB	Основное и вспомогательное время на переход
5.10	_	Резервная графа
5.11	Наименование операции	Наименование операции
5.12	МД	Масса контролируемой детали (изделия) по конструкторской документации
5.13	Наименование оборудования	Код оборудования, краткое наименование. Информация указывается через разделительный знак «;». Допускается вместо наименования оборудования указывать его модель
5.14	Обозначение ИОТ	Обозначение инструкции по охране труда

При оформлении КТК необходимо руководствоваться следующими положениями:

- 1) контрольной операции присваивается очередной порядковый номер;
- 2) описание операций технического контроля можно осуществлять при помощи полной или сокращенной формы записи;
- 3) при проверке контролируемых размеров и других данных, выраженных числовыми значениями, следует применять краткую форму записи. Текстовая запись в этом случае не применяется, а указывается номер перехода и контролируемый параметр, например:

- $1.157_{-1.0}$
- 4) каждый проверяемый размер или параметр записывается в отдельной строке графы «Контролируемые параметры», ему присваивается свой номер перехода;
- 5) при использовании одного средства измерения для контроля нескольких параметров они записываются в одну строку через «;», например:
  - 1.  $157_{-1,0}$ ; Ø $47^{+0,03}$ ;
- 6) запись каждого средства контроля в графе «Наименование средств ТО» выполняется согласно обозначению по стандарту, например:

Пробка 8221-3045 6Н ГОСТ 17758-72;

- 7) запись параметров в графу «Содержание перехода» рекомендуется производить в следующей последовательности:
  - размеры;
  - параметры шероховатости;
  - технические требования;
- 8) особые указания к отдельным контролируемым размерам (параметрам) давать после записи соответствующих данных с новой строки по всей длине, с возможностью переноса информации на поле следующей строки. Пример оформления КТК приведен в приложении 13.

## 6. ОФОРМЛЕНИЕ АЛЬБОМА КАРТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Альбом карт технологического процесса собирается в следующей последовательности:

- титульный лист;
- маршрутная карта;
- эскиз исходной заготовки;
- операционная карта;
- карта эскизов;
- карта технического контроля.

### ПРИЛОЖЕНИЯ

## Приложение 1 Таблица 1

Условные обозначения опор


Наименование	Обозначение опоры на видах		
опоры	Спереди, сзади	Сверху	Снизу
1. Неподвижная	10	Ø10 •	
2. Подвижная	10	<u>-</u>	
3. Плавающая	R3 10	<u></u>	
4. Регулируемая	01 10		

Примечание. Для цанговых оправок (патронов) следует применять обозначение:

#### Обозначение зажимов


Наименование	Обозначение зажима на видах		
зажима	Спереди, сзади	Сверху	Снизу
1. Одиночный	3	Ø3 <b>(</b>	$\odot$
2. Двойной	1		
	600 600	Ø3 Ø3 Ø3	<b>⊙ ⊙</b>

Примечание. Для двойных зажимов длина плеча устанавливается разработчиком в зависимости от расстояния между точками приложения сил. Допускается упрощенное графическое обозначение двойного зажима:

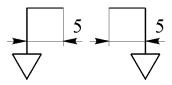

Для указания формы рабочей поверхности опор, зажимов и установочных устройств следует применять обозначения в соответствии с (табл. 4, приложение 1).

Для указания рельефа рабочих поверхностей (рифленая, резьбовая, шлицевая и т.д.) опор, зажимов и установочных устройств следует применять следующее обозначение:

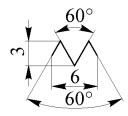

## Продолжение приложения 1 Таблица 3

Обозначение установочного устройства на видах

Наименование	Обозначение установочного устройства на видах		
установочного	Спереди, сзади,	Слева	Справа
устройства	сверху, снизу		•
1. Центр неподвижный	5,09	Без обозначения	Без обозначения
2. Центр вращающийся	Ø3 3 3	Без обозначения	Без обозначения
3. Центр плавающий	R3 00	Без обозначения	Без обозначения
4. Оправка цилиндрическая	10 60°		
5. Оправка шариковая (роликовая)	60° 03 10		
6. Патрон поводковый	10		

## Продолжение приложения 1 Таблица 4

Наименование формы рабочей поверхности

	раоочеи поверхности
Наименование формы рабочей	Обозначение формы рабочей
поверхности	поверхности на всех видах
1. Плоская	3 0,5 min
2. Сферическая	R1,5
3. Цилиндрическая (шариковая)	Ø3
4. Призматическая	60°
5. Коническая	600
6. Ромбическая	600
7. Трехгранная	60°

Продолжение приложения 1 Таблица 5

Наименование устройств зажима

Наименование устройств зажима	Обозначение устройств зажима на	
	всех видах	
1. Пневматическое	P	
2. Гидравлическое	Н	
3. Электрическое	Е	
4. Магнитное	M	
5. Электромагнитное	EM	
6. Прочее	без обозначения	

Таблица 6 Примеры нанесения обозначений опор, зажимов и установочных устройств на схемах

на схемах		
Наименование	Примеры нанесения обозначения опор, зажимов и установочных устройств	
1. Центр неподвижный (гладкий)		
2. Центр рифленый	>	
3. Центр плавающий		
4. Центр вращающийся	<u> </u>	
5. Патрон паводковый		
6. Люнет подвижный		

Продолжение приложения 1 Продолжение таблицы 6

	Продолжение таблицы 6
Наименование	Примеры нанесения обозначения опор,
	зажимов и установочных устройств
7. Люнет не подвижный	
8. Оправка цилиндрическая	
9. Оправка коническая,	
роликовая	5 min
10. Оправка резьбовая,	5 min
цилиндрическая с наружной резьбой	
11. Оправка шлицевая	
12. Оправка цанговая	TII
13. Опора регулируемая со	
сферической выпуклой рабочей поверхностью	5 min

Продолжение приложения 1 Окончание таблицы 6

	Окон напис наолицы о
Наименование	Примеры нанесения обозначения опор,
	зажимов и установочных устройств
14. Зажим пневматический с цилиндрической рифленой поверхностью	P P 5 min

Таблица 7

Примеры схем установки изделий

примеры схем установки изделии			
Описание способа установки	Схема обозначения		
1. В тисках с призматическими губками и пневматическим зажимом	P		
2. В кондукторе с центрированием на цилиндрический палец, с упором на три неподвижные опоры и с применением электрического устройства двойного зажима, имеющего сферические рабочие поверхности	E 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		

Продолжение приложения 1 Окончание таблицы 7

	OROH IMIMO IMOMINIDI /
Описание способа установки	Схема обозначения
3. В трехкулачковом патроне с механическим устройством зажима, с упором в торец, с поджимом вращающимся центром и с креплением в подвижном люнете	
4. На конической оправке с гидропластовым устройством зажима, с упором в торец на рифленую поверхность и с поджимом вращающимся	

Таблица 8

Классификация технологических операций

классификация технологических операции					
Код	Наименование операции				
2160	Ковка				
2170	Штамповка				
4100	Обработка резанием				
4101	Агрегатная				
4102	Автоматно-линейная				
4105	Резьбонарезная				
4107	Резьбонарезные Гайконарезная				
4108		Болтонарезная			
4110	Токарная				
4111	Токарные	Токарно-револьверная			
4112		Автоматная токарная			
4113	Токарно-карусельная				
4114	Токарно-винторезная				
4115	Лоботокарная				
4116		Токарно-затыловочная			
4117	Токарно-копировальная				
4118	Специальная токарная				
4119		Торцеподрезная-центровальная			

## Продолжение приложения 1 Продолжение таблицы 8

TC	Продолжение таолицы 8			
Код	Наименование операции			
4121		Вальцетокарная		
4122	Резьботокарная			
4123	Токарно-бесцентровальная			
4130	Шлифовальная			
4131	Шлифовальные	Круглошлифовальная		
4132		Внутришлифовальная		
4133		Плоскошлифовальная		
4134		Бесцентрово-шлифовальная		
4135		Резьбошлифовальная		
4136		Координатно-шлифовальная		
4137		Обдирочно-шлифовальная		
4138		Ленточно-шлифовальная		
4139		Шлифовально-затыловочная		
4141		Шлицешлифовальная		
4142		Заточная		
4143		Центрошлифовальная		
4144	Карусельно-шлифовальная			
4145	Торцешлифовальная			
4146	Специальная шлифовальная			
4147		Вальцешлифовальная		
4150	Зубообрабатывающая			
4151	Зубообрабатывающие	Зубошлифовальная		
4152		Зубодолбежная		
4153		Зубофрезерная		
4154		Зубострогальная		
4155		Зубопротяжная		
4156		Зубозакругляющая		
4157		Зубошевинговальная		
4158		Зубопритирочная		
4159		Зубоприрабатывающая		
4161		Зубообкатывающая		
4162		Специальная зубообрабатывающая		
4163		Зубохонинговальная		
4164		Зуботокарная		
4165		Шлицефрезерная		
4166		Шлицестрогальная		
4167	Комбинированная			
4170	Строгальная			
4171	Строгальные	Продольно-строгальная		

Продолжение приложения 1 Продолжение таблицы 8

Tr	продолжение таолицы о			
Код	Наименование операции			
4172	Поперечно-строгальная			
4173	Специальная строгальная			
4175	Долбежная			
4180	Протяжная			
4181	Протяжные Горизонтально-протяжная			
4182	Вертикально-протяжная			
4183		Специальная протяжная		
4190	Отделочная			
4192	Отделочные	Хонинговальная		
4193		Суперфинишная		
4194		Доводочная		
4195		Притирочная		
4196		Полировальная		
4197		Глянцовочная		
4210	Сверлильная			
4211	Сверлильные	Сверлильно-центровочная		
4212	•	Радиально-сверлильная		
4213		Горизонтально-сверлильная		
4214		Вертикально-сверлильная		
4216		Координатно-сверлильная		
4220	Расточная			
4221	Расточные	Горизонтально-расточная		
4222		Вертикально-расточная		
4223		Координатно-расточная		
4224		Алмазно-расточная		
4230	Программная			
4231	Программные	Расточная с ЧПУ		
4232	- •	Сверлильная с ЧПУ		
4233		Токарная с ЧПУ		
4234		Фрезерная с ЧПУ		
4236		Шлифовальная с ЧПУ		
4237		Комплексная на обрабатывающих центрах		
		с ЧПУ		
4260	Фрезерная	·		
4261	Фрезерные	Вертикально-фрезерная		
4262		Горизонтально-фрезерная		
4263		Продольно-фрезерная		
4264				
4265				
4263 4264		1 1 1		

## Продолжение приложения 1 Окончание таблицы 8

_		Окончание таолицы в		
Код	Ha	именование операции		
4267	Копировально-фрезерная			
4268	Гравировально-фрезерная			
4269	Фрезерно-центровальная			
4271	Шпоночно-фрезерная			
4272	Специальная фрезерная			
4273		Универсально-фрезерная		
4274		Резьбо-фрезерная		
4280	Отрезная			
4281	Отрезные	Ножовочно-отрезная		
4282		Ленточно(проволочно)-отрезная		
4283		Алмазно-отрезная		
4284		Токарно-отрезная		
4285		Пило-отрезная		
4286		Фрезерно-отрезная		
4287	Абразивно-отрезная			
5000	Термическая обработка			
5010	Отжиг			
5030	Закалка			
5050	Отпуск			
5060	Старение			
7300	Получение покрытий орг	анических (лакокрасочных)		
7310	Грунтование			
7350	Шпатлевание			
7360	Окрашивание			
0400	Перемещение			
0401	Транспортирование			
0412	Штабелирование			
0430	Хранение			
0200	Контроль			
0210	Контроль величин прост	ранства и времени		

Продолжение приложения 1 Таблица 9

Ключевые слова технологических переходов и их условные коды

Условный	Ключевое слово	Условный	Ключевое слово	
код		код		
02	Врезаться	30	Точить	
05	Довести	31	Хонинговать	
06	Долбить	32	Шевинговать	
07	Закруглить	33	Шлифовать	
08	Заточить	34	Цековать	
09	Затыловать	35	Центровать	
10	Зенкеровать, зенковать	36	Фрезеровать	
11	Нарезать	80	Выверить	
14	Обкатать	81	Закрепить	
16	Отрезать	82	Настроить	
17	Подрезать	83	Переустановить	
21	21 Протянуть		Переустановить,	
			закрепить	
22	Развернуть	87	Поджать	
25	Рассверлить	88	Проверить	
26	Расточить	90	Снять	
27	Сверлить	91	Установить	
28	Строгать	92	Установить и выверить	
29	Суперфинишировать	93	Установить и закрепить	


Продолжение приложения 1 Таблица 10 Наименование предметов производства, обрабатываемых поверхностей и конструктивных элементов. Коды


Услов-	Наименование		Услов-	Наименование	
ный	Полное	Сокращенное	ный	Полное	Сокращенное
код			код		
001	Буртик	Бурт.	019	Отверстия	_
002	Буртики	_	020	Паз	_
003	Выточка	Выт-ка	021	Пазы	_
004	Выточки	_	022	Поверхность	Поверхн.
005	Галтель	Галт.	023	Поверхности	_
006	Галтели		024	Пружина	Пруж.
007	Деталь	Дет.	025	Пружины	_
008	Детали	_	026	Резьба	_
009	Заготовка	Загот.	027	Рифление	Рифл.
010	Зуб		028	Ступень	Ступ.
011	Зубья	_	029	Сфера	_
012	Канавка	Канав.	030	Торец	_
013	Канавки	_	031	Торцы	_
014	Контур	К-р	032	Фаска	_
015	Конус	Кон.	033	Фаски	_
016	Лыска	_	034	Червяк	Черв.
017	Лыски	_	035	Цилиндр	Цил.
018	Отверстие	Отв.			


Таблица 11


Дополнительная информация и ее коды


Часть	Условный	Наименование дополнительной	
	код	Полное	Сокращенное
1	01	- количество последовательно	_
		обрабатываемых поверхностей	
	02	<ul><li>количество одновременно</li></ul>	_
		обрабатываемых поверхностей	
2	01	Внутренняя	Внутр.
	02	Глухое	Глух.
	03	Кольцевая	Кольц.
	04	Коническая	Конич.
	05	Криволинейная	Криволин.
	06	Наружная	Нар.
	11	Сквозное	Сквозн.
	12	Спиральная	Спир.
	15	Ступенчатая	Ступ.
	16	Уплотнительная	Уплотн.
	20	Фасонная	Фасон.
	25	Шлицевой	Шлиц.
	26	Шпоночный	Шпон.
	27	Т-образный	_
	28	«Ласточкин хвост»	_
	01	Окончательно	Оконч.
	02	Одновременно	Одноврем.
	03	По копиру	По копир.
	04	По программе	По прогр.
	05	Последовательно	Посл.
	06	Предварительно	Предв.
	07	С подрезкой торца	С подрез. торц.
	09	Согласно чертежу	Согл. черт.
	10	Согласно эскизу	Согл. эск.

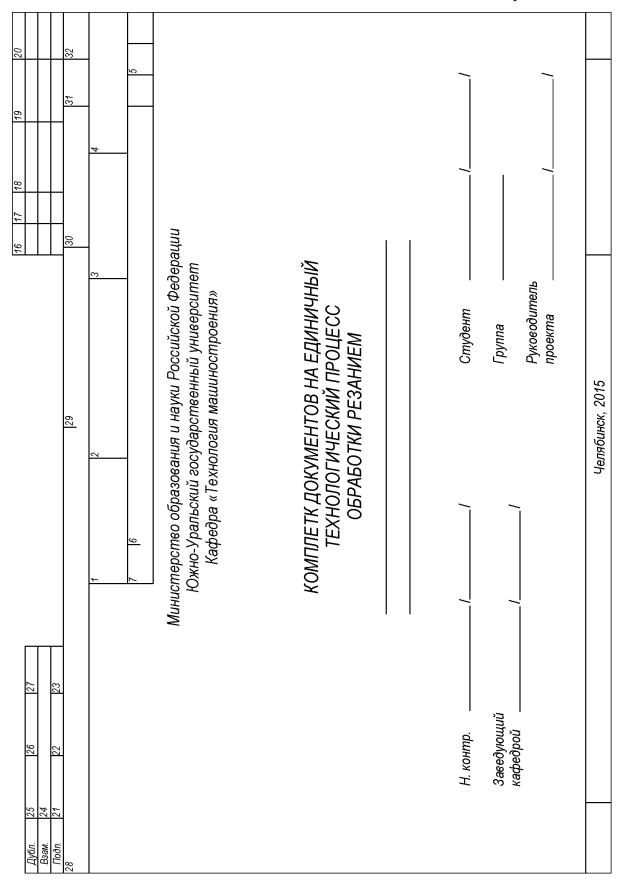


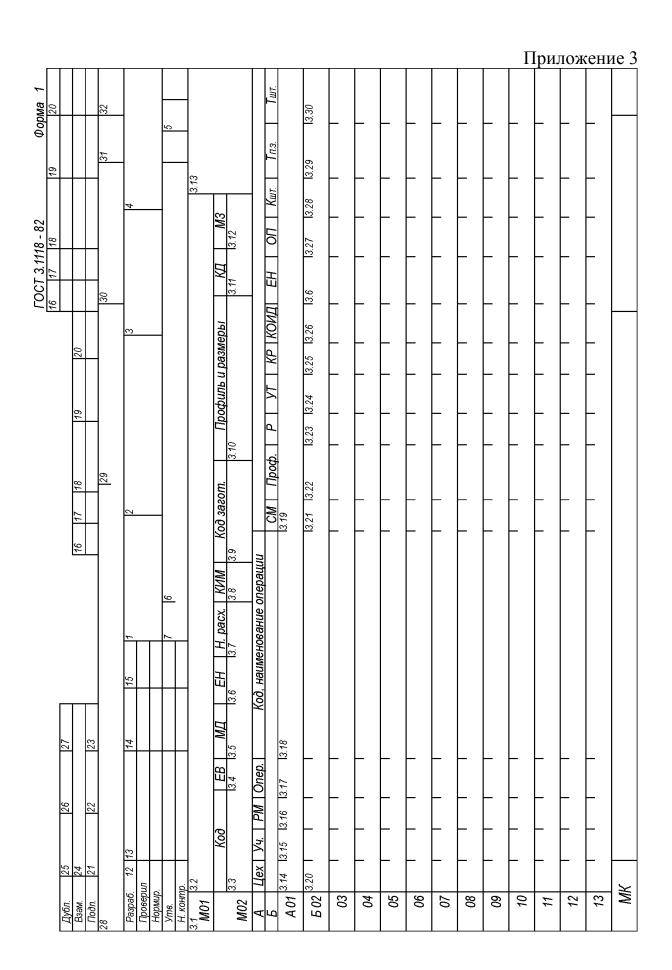


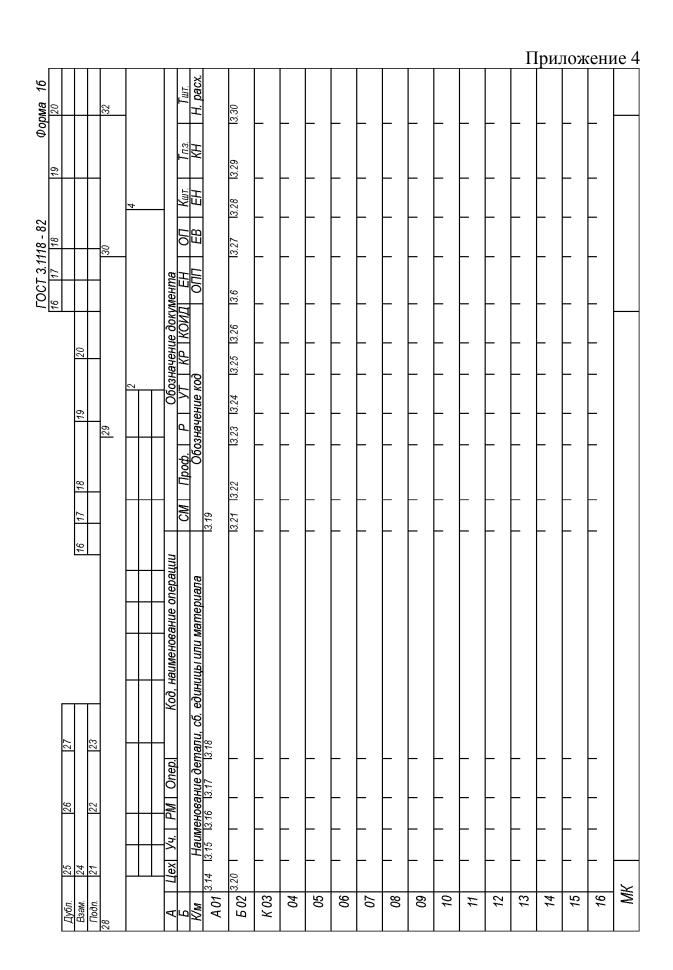


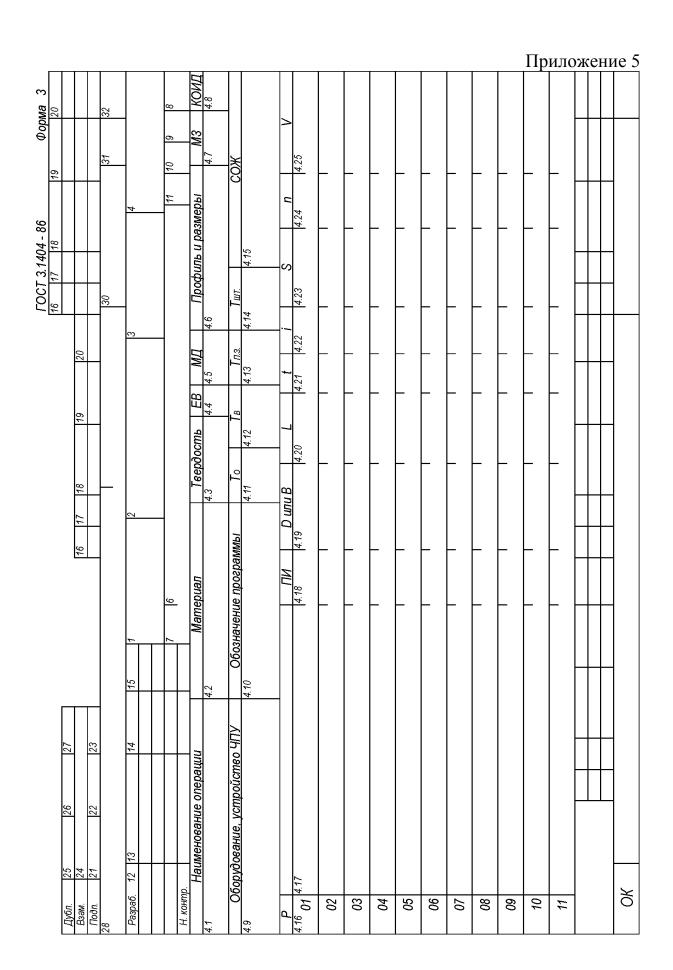

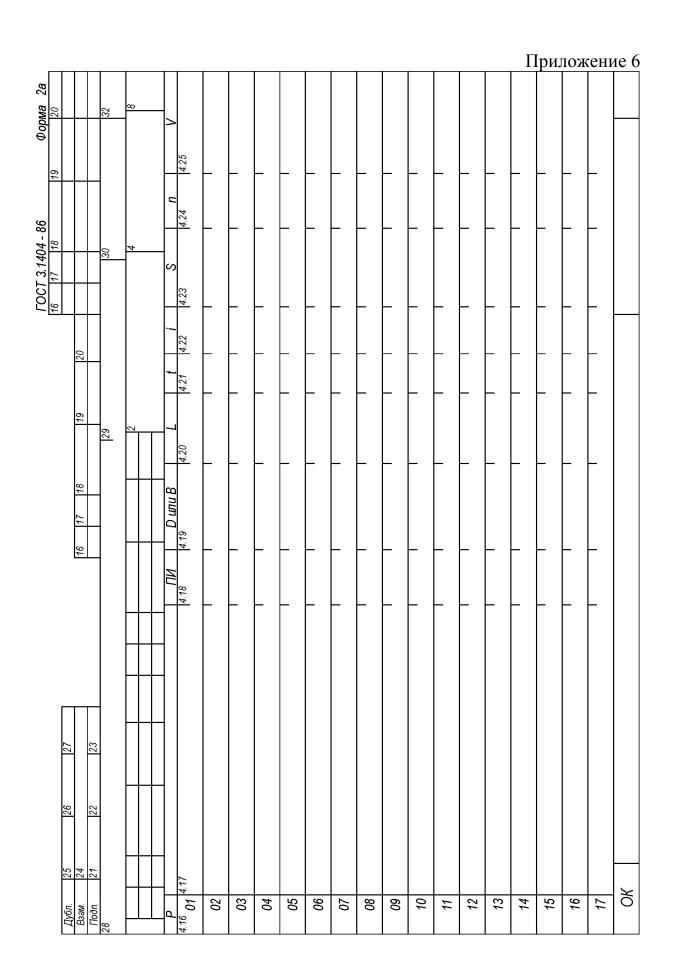

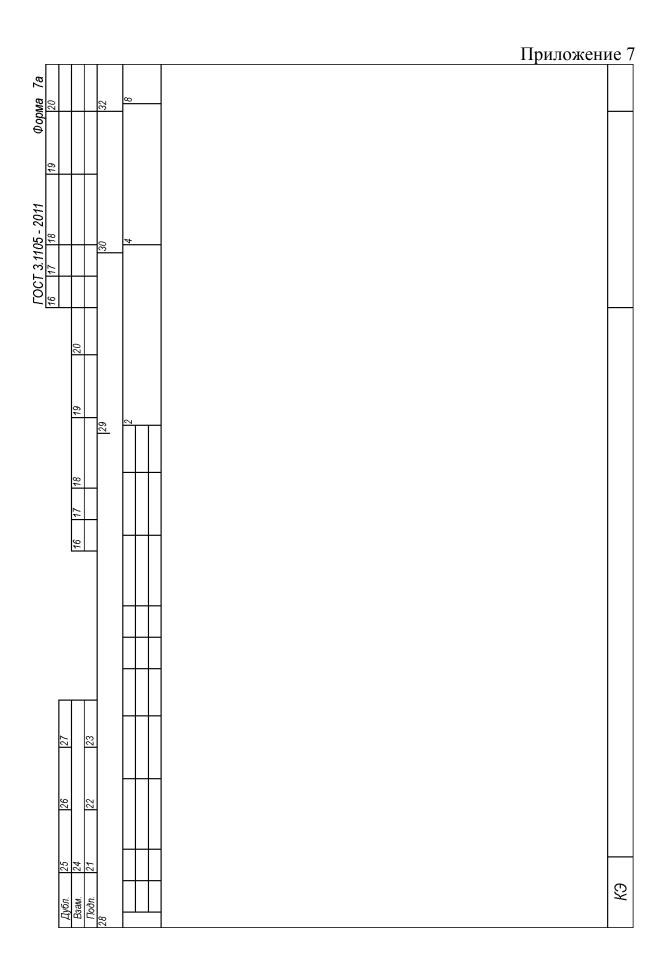


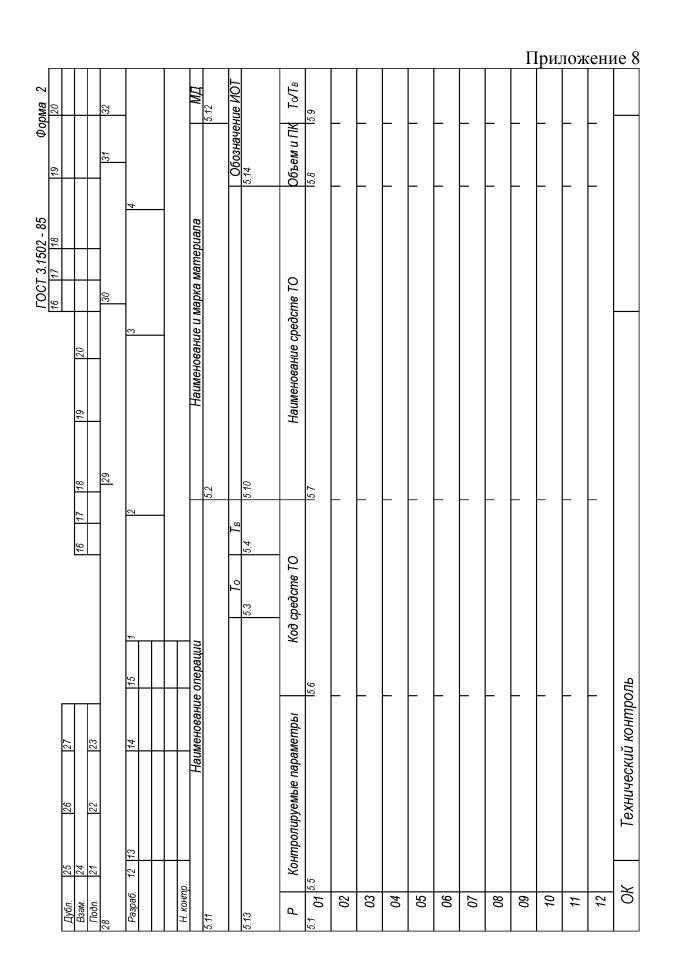

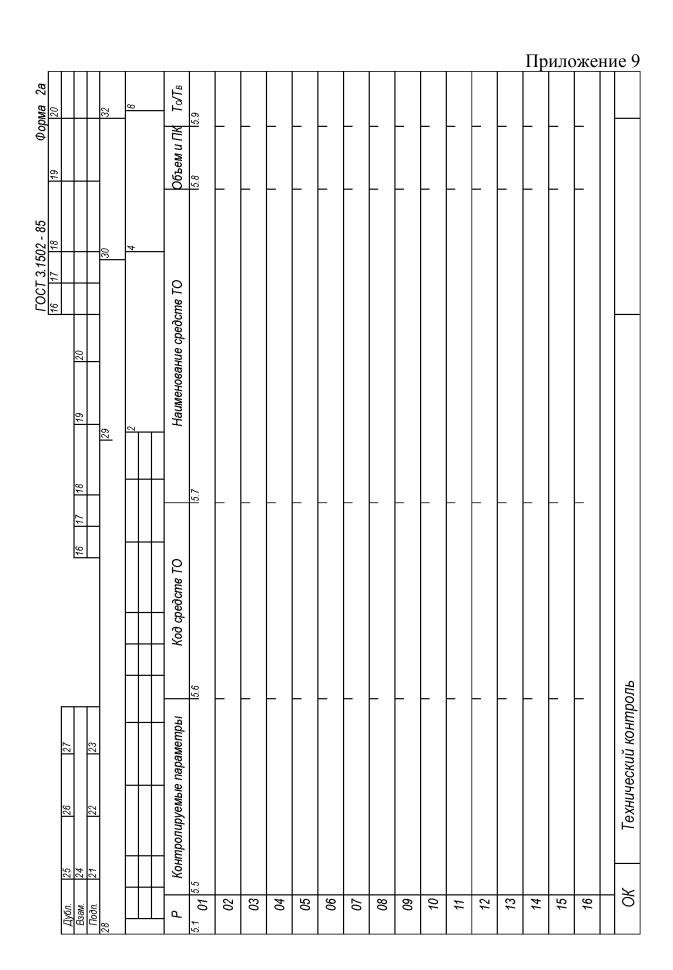


			1			_											1					Пр	илс	же	ниє	10
Ma 1			7		00001	-		,	Ď.	_		I IIIT.		0,15								0,15			0,15	
Форма			5		MT-321.10141.00001			] ]	Курсовой	проект		1 17.3.		12	_	_	_	_	_	_	_	15	_	_	15	
			5018		MT-32							NWT.		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	
8 - 82			10VpFY.10141.15018						M3	9'0	╽├	5		200	_	_	_	_	_	_	_	200	_	_	200	
TOCT 3.1118 - 82			ЮУрГУ						KI	1		II.		1	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	1 1	
ĕ∏									190			Пио			_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	1 1	
	-								и разме	30x183		AP KOND		1	_	_	_		_		_	1	_		1 1	
					-001		Вал		Профиль и размеры	Круг Ф30х183		_		_	_	_	_	_	_	_	_	_		_	_	
					481-58-001				ПП		c  -  -	+		uk   2	_	_	_	_	_	_	_	9   901	_	_	ep. <sup>1</sup> 3	
			_						агот.	(am		dodi i i	MOT №11	резчик	_	NOT N≥12	_	_	_	_	NOT N≥13	токарь	_	NOT¹№14	фрезер.	
	-								Код загот	Прокат	.   [	5	МО	_	_		_	_	_	_	ОИ	_	_	ОИ	_	
	_	•			ЮУрГУ				KMM	29'0	nebadun													В		
									. pacx.	9,0	Код, наименование операции		ная					К			езная			4261 Вертикально-фрезерная		
									EH H	1 1	наименс		4282 Заготовительная	10 GA		ртная		і участо			4114 Токарно-винторезная			ально-ф		
	T									4	Koð,		Saeomo	ie 410.28		0401 Транспортная		нический			Токарнс			Вертик	D-2171	
						+		20-88	B   MД	r 1 0,4	.g	$\vdash$	.	ŭ Worklin	_	⊢	VPFB 15	 на меха	_	_	_	ый 1К62	_	_	рный Г	
				и.и.	B.B.	77	08a T.B.	Сталь 45 ГОСТ 1050-88	EB	JX 1	PM Onep.		000	Ленточно-отрезной Workline 410.280 GA	_	003	Электропогрузчик VPFB 15	Подать Заготовки на <mark>м</mark> еханический участок	apa_	_	002	Токарно-винторезный 1К62	_	010	Вертикально-фрезерный ГФ-2171	
				Иванов И.И.	Батуев В.В.		гузеев Б.И. Столярова Т.В.	ans 45 F	Код	09 5030 4	yų.		5	о-оньош	_	ۍ ۳	ктропог	amb 3ae	M 745-00b Tapa	_	3	нпә-онде	_	3	пикалы	
	+			36.	иndə	ďp.	-amp				ХЭД		1 8		<sub>2</sub>	4 8				8	8 6		1	2 8		MK
	Дубл.	Подп		Разраб.	ипдэводи	Нормир.	Уппв. Н. контр.	MO1		M02	A	ا ج	A 01	<i>E</i> 02	03	A 04	E 05	900	T 07	90	A 09	E 10	11	A 12	E 13	


						_			1						)ко	нча	ниє	е пр	илс	же	ния	10
Форма 16		2	.00001		T <sub>WT.</sub>		0,3															
φο		.15018	MT-321.10141.00001		Fn.3.		12		_					_				_	_		_	
		10VpГУ.10141.15018	E-1W		ŽĮ.	- 1	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	
118 - 82		ЮУр			9 E		200														_	
FOCT 3.1118 - 82			481-58-001	ента	E C	5																
<u>-</u> LL			481-5	ие докум	КОИД								_								_	
	$\parallel$			Обозначение документа	Y KP	2		<u> </u>	L	_	_		_	_	_	_	_	_		_		
				90	Проф.   Р   УТ	200		-	L	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	$\mid - \mid$	
					Tpod.   Ofor	15		_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	
				1 1	CIM	NOT Nº15	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	
				เสนน																	_	
				ne onepa	матепиапа	n n																
				Код, наименование операции																		
Г				Код, на	ынпр	0200 Контрольная																
					у пиши	0200 Kc											_	_		_		
				/ Onep.	Наименование детапи сб. единильнип	015	пьный	<u> </u>	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	
				Yu. PM	Наимено	5	Стол контрольный	<u> </u>	_	_	_	_	_	_	_	_	—	_	_	_		
	H			хәД		- 8		<u> </u>	-	-	) L		-		ا ار	_	-	-	-	1 2		MK
Дубл.	Взам. Подп.			A	Δ <u>X</u>	A 01	E 02	03	04	05	90	20	80	60	10	11	12	13	14	15	16	_

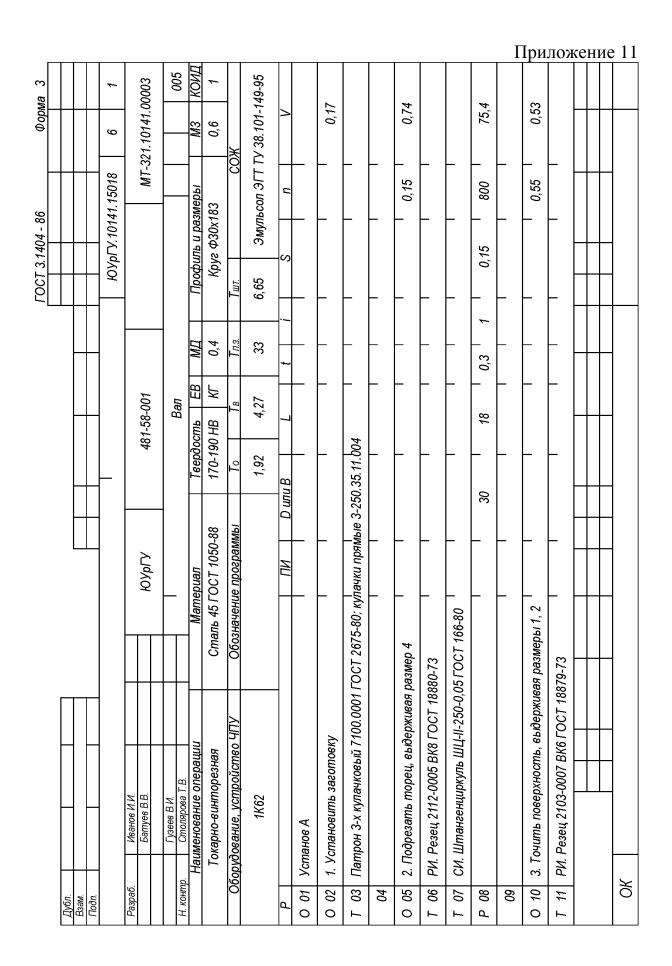


					<u> </u>	<u> </u>			I			]	Прс	дол Г	тже	ниє	пр	ИЛ( 	же	ния	11
Ma 2a	2	900			4		က္က			<sub>2</sub>		00			8			/			
Форма	1.15018	41.00003	Λ		75,4		0,33			39,3		0,39			39,3			0,17			
98	ЮУрГУ.10141.15018	MT-321.10141.00003	n	_	008		0,14		_	200	_	0,14	_	_	200		_		_	_	
OCT 3.1404 - 86			S		0,25					0,35					0,15						
ğ		481-58-001	į	_	2	_	_	_	_	1 1	_	_		_	1	_	_	_	_	_	
		481-	<i>t</i>	_	1 2		_		_	<sub>د</sub>	_	_		_	5		_	_	_	_	
	<u> </u>  -		7		110					9					7				)0 <i>4</i>		
			D unu B		30					25					25				Патрон 3-х купачковый 7100.0001 ГОСТ 2675-80; купачки прямые 3-250.35.11.b04		
			Ш		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	ычки прямые эгамкри	_	
				166-80	_	_	_	_	_	_	_	9	_	166-80	_	_	_	_	75-80; кула	_	
				-0,05 FOCT			язмер 3	5-73				размеры 4,	4-73	-0,05 FOCT					<i>91 FOCT 26</i>		
				, ШЦ-II-250.			ерживая р	FOCT 1887	มาьный			ыдерживая	FOCT 1887	, ШЦ-II-250-				заготовку	ый 7100.00		
				СИ. Штангенциркуль ШЦ-II-250-0,05 ГОСТ 16			3. Точить фаску, выдерживая размер 3	PM. Peseų 2136-0715 ГОСТ 18875-73	СИ. Фаскомер специальный			4. Точить канавку, выдерживая размеры 4, б	PM. Peseų 2130-0517 ГОСТ 18874-73	СИ. Штангенциркуль ШЦ-II-250-0,05 ГОСТ 166-80			10	5. Переустановить заготовку	-х купачков		
				СИ. Штан			3. Точить	РИ. Резец	СИ. Фаскс			4. Точить	РИ. Резец	СИ. Штан			Устаное Б	5. Переуа	Патрон 3		
Дубл. Взам.	1001		Ь	T 01	P 02	03	0 04	T 05	7 06	P 07	80	60 0	J 10	T 11	P 12	13	0 14	0 15	J 16	11	OK


													I	Трс	дол	тже	ниє	е пр	илс	же	ния	11
1a 2a		3	900		4			4		10			4		2					5		
Форма		5018	20003	/	0,74			75,4		0,55			75,4		0,33			39,3		0,32		
$\mathbb{H}$		10 Yp TV. 10141.15018	MT-321.10141.00003	_	0,15	_	_	008	_	55	_	_	1 00	_	14	_	_	- 0	_	_	_	
98 -		ЮУрГУ.	MT-321	И	0	_	_	)8  -		0,65	_	_	008	_	0,14	_	_	200	_	_	_	
OCT 3.1404 - 86				S				0,15					0,25					0,35				
700			1		_	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	
			481-58-001					1		_	_	_	3	_	_			1	_		_	
			481	t				0,3		_		_	1 2	_	_			ო	_	_	_	
				7				18					130					9				
						-	-	-	_	_	_	_	_	_	_	_	L	_	_	_	_	
				D или В				30					30					22				
				_	_		L	L		_	_			_		_	_	_	_		_	
				ИП																		
						_	08-99			ы 8, 10 <sup>1</sup>		08-99			_							
					мер 9	-73	OCT 1			размер	-73	OCT 1			7							
Γ					вая раз	T 18880	0-0,05			живая	T 18879	0-0,05			размер	875-73						
	-				ждәріч	K8 1'OC	<u>ШЦ-II-25</u>			ь, выде	K6	ШЦ-11-25			рживая	OCT 18	ъный			% 001		
				-	юрец, в	-0005 B	н чих н			рхност	-0007 B	аркуль І			у, выде	-0715 F	пециал			ипьод		
-	+				6. Подрезать торец, выдерживая размер 9	PM. Peseų 2112-0005 BK8 ГОСТ 18880-73	СИ. Штангенциркуль ШЦ-II-250-0,05 ГОСТ 166-80			7. Точить поверхность, выдерживая размеры	PM. Peseų 2103-0007 BK6 ГОСТ 18879-73	СИ. Штангенциркуль ШЦ-II-250-0,05 ГОСТ 166-80			8. Точить фаску, выдерживая размер 7	PM. Peseų 2136-0715 ГОСТ 18875-73	СИ. Фаскомер специальный			9. Контроль рабочим 100 %		
					3. Подре	ли. Рез	СИ. Шт.			7. Toyun	ги. Рез	СИ. Шт.			3. Точип	⊐И. Рез≀	ЗИ. Фас			э. Конт		
Tv6n	Ayon. Bsaw. Nodn.			<u>Р</u>	0 01	T 02	7 03 (	P 04	05	90 0	T 07	T 08 (	60 d	10	0 11 8	T 12 H	T 13 (	P 14	15	91 0	17	Q

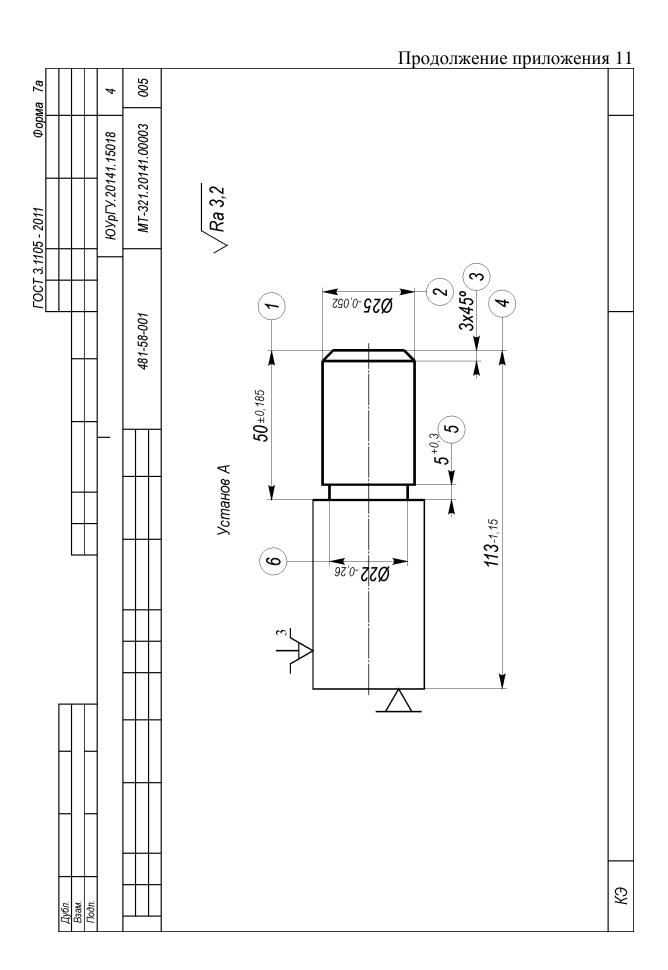


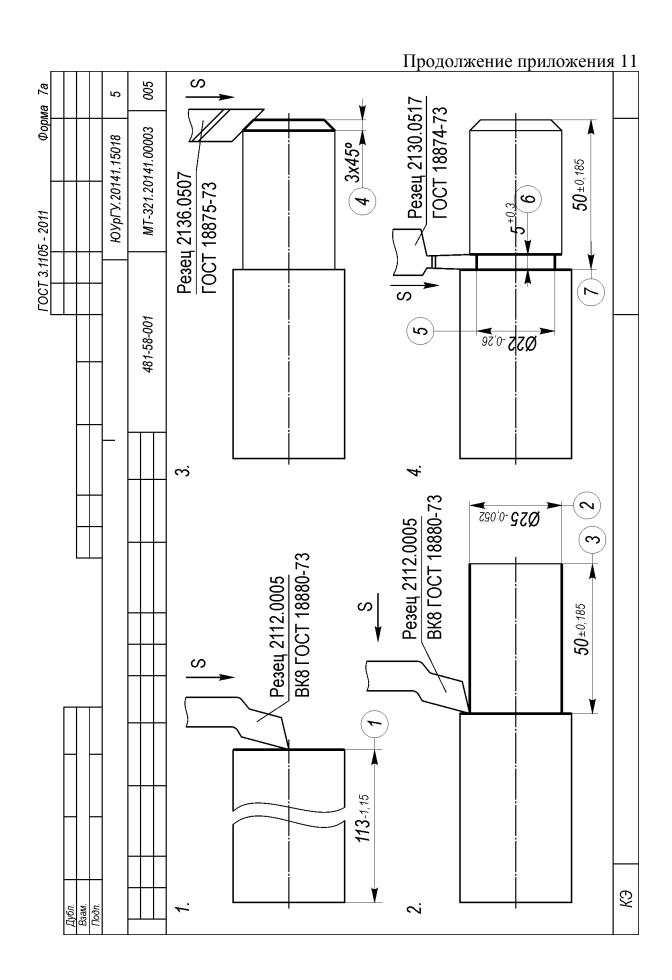


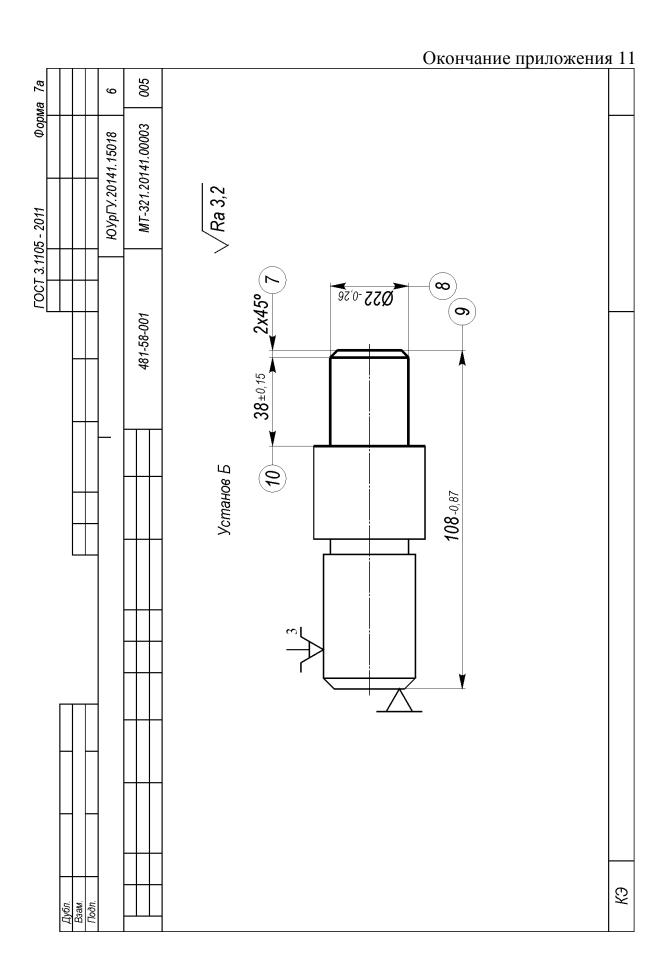

					_													I	Три	КОП	кен	иє	12
na 3		1	20002	902	ИОИ	1		149-95					9	4			_						
Форма		4	MT-321.10141.00002		M3	3,4	×	y 38.101-	Λ	0,5			0,16	0,04	); )		74,1						
		1.15018	MT-3;		Mebbi	e,	XO3	Эмульсол ЭГТ ТУ 38.101-149-95	n	_	_	_	1,77	0,64	1.С2030-41020М; Резцовая головка СЗ-МТJNR/L-22040-16; Пластина TNMG 16 04 08-GC30;	_	200	_	0,55	_			
TOCT 3.1404 - 86		ЮУрГУ.10141.15018			Профиль и размеры	г/штамповка		Эмуль			_	_		_	IMG 16C	_	0,49	_		_			
10CT 3.1		ЮУр			пфоаЦ	ım/e	Twr.	2,43	S		_			_	стина ТЛ	_	0,0	_	L	_			
					ПП	2,9	Тп.з.	17	ļ	_	_	_	_	_	40-16; Пле	_	5 1	_	_	_			
			90-1	Вал	EB	KI	T <sub>B</sub>	0,66				_	_	_	JNR/L-220	_	1,5	_	_	_			
			310-8-06		Гвердость	HB≤269			7		_			_	ca C3-MT.	_	63	_		_			
		_			786	工	To	1,77	D unu B						ая голов		118						
		-	<u> </u>			4543-71	раммы		0   D		_	_	7,190	_	Л; Резцов	_	_	_	_	_			
			ЮУрГУ	L	Материал	Сталь 201 ГОСТ 4543-71	Обозначение программы	112	111	_	50.35.11.004	_	ая разме	_	30-410201	_	1	_		_			
					)W	Сталь 2	Обознач			as.	3-250.35		эр жарун в		3-R/LC20	08-99							
										рограмме	н прямы		грамме, е		2 (08869	5 FOCT 1				эра 3			
				$\prod$	nm		уПР оя	7LOT 64		овку по п	ій; купачі		odu ou ना		лок (DIN	11-160-0,0				ния разме			
			.N. .B.	N. Ra T.B.	re onepai	ч с ЧПУ	cmpoŭcn	in CNC F		іь загот	лачковь		пь дета		альный б	уль ШЦ-				ъполнен			
			Иванов И.И. Батуев В.В.	Гузеев В.И.	Наименование операши	Токарная с ЧПУ	Оборудование, устройство ЧПУ	NEF 400, Heidenhain CNC PILOT 640		1. Установить заготовку по программе	Патрон 3-х кулачковый; кулачки прямые 3-2		Обработать деталь по программе, выдерживая размеры:		Инструментальный блок (DIN 69880) СЗ-R/I	Штангенциркуль ШЦ-II-160-0,05 ГОСТ 166-80			1 (Ф114-0,5)	См. переход выполнения размера 3			
7.	N 0	_	2a6.	ишной н			Ogopya	NEF 400,		01 1. Ye	02   Пат	03	04 2.0	05 3	06 Инст	07 IIIme	80	60	10 1 (Φ	11 CM.			OK
Дуб	Взам. Подп.		Разраб.	Ţ	4 7 7			•	Д	0	-		0		<u></u>		م		0	-			

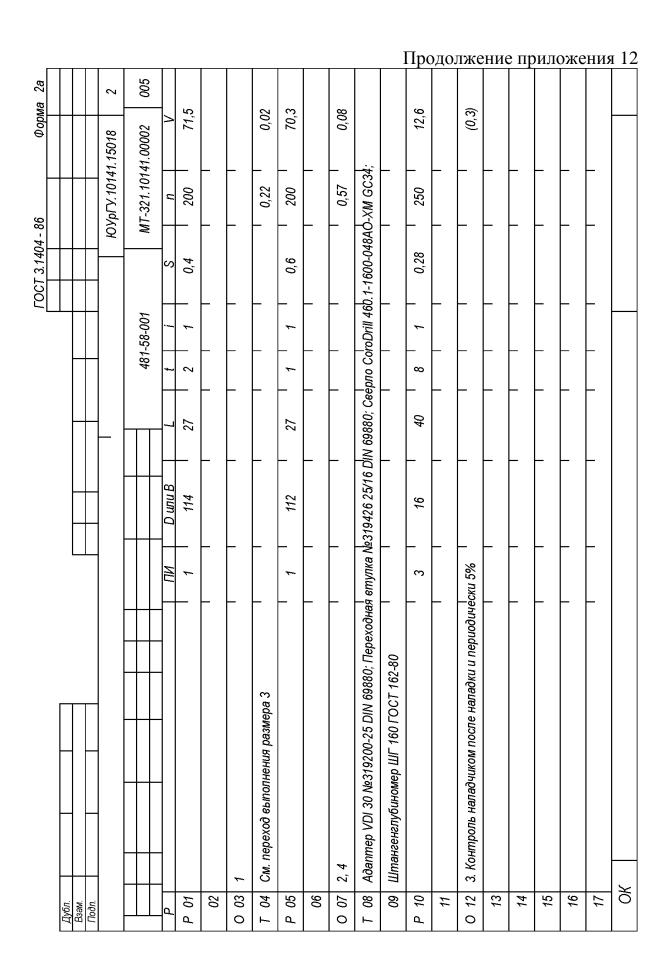


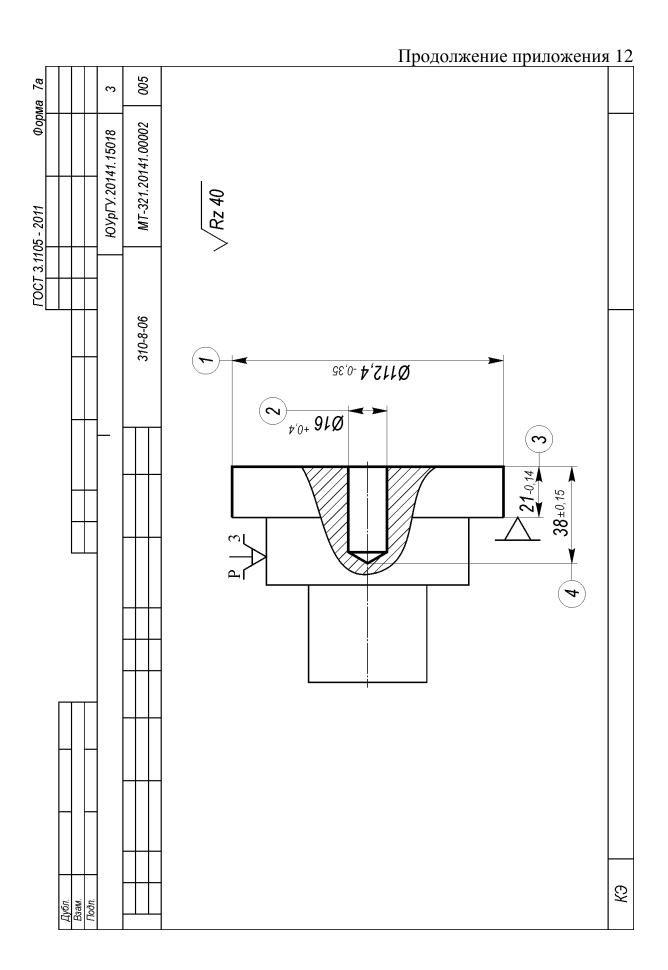

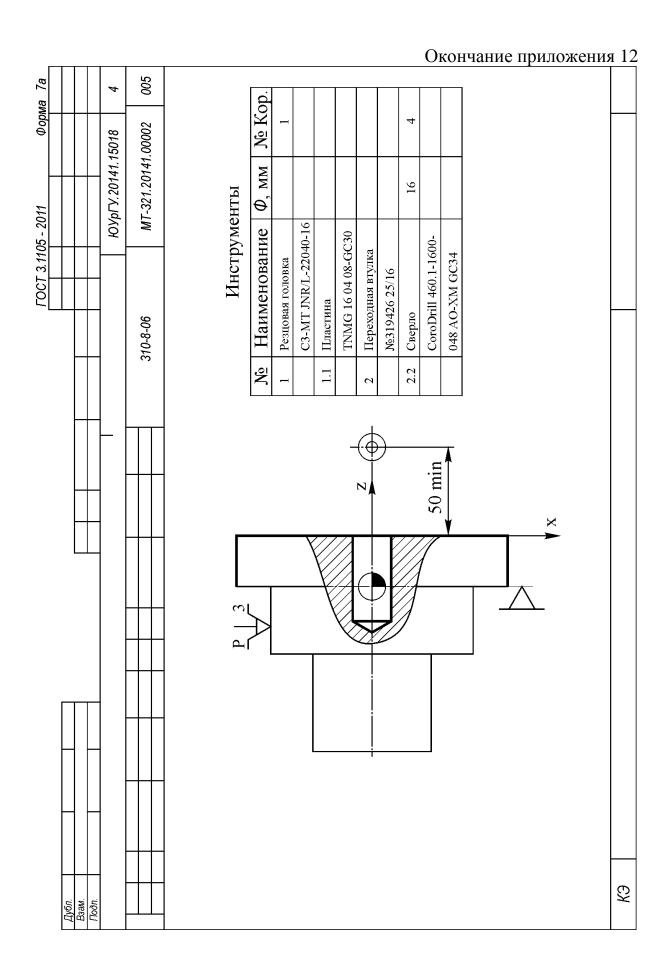

										1	,								Пр	ИЛО	эже	ниє	2 13
ма 2		1	90000	025	220	1 8	7.0 TOM 61			То/Тв	0,02	0,028		0,014			0,011	0,011	0,011	0,011		0,028	
Форма		3	MT-321.20141.00006				060000000000000000000000000000000000000	טטטחמאכחו		ЖП и меч9С	25	25	_	15		_	15	15	15	15	_	15	
2		11.15018	MT-3	_	_	TX	-			190	_	_	_	_		_		_	_	_	_	_	
TOCT 3.1502 - 85		10VplV.20141.15018				namepuan 15.42.74								184-80			08-99					126-82	
10CT		8	-			Taumehogahue u mapka marrepuara				Наименование средств ТО	ŭ	3362-73		Штангенрейсмасс ШР-160-0,05 ГОСТ 184-80	98-50		1 FOCT 10					Радиусный шаблон РШ-1 R4 <sup>+2</sup> ГОСТ 4126-82	
		1	_	Rhiĭ	2000	Стоп и	T CIRCLE			ование ср	ециальны	2 FOCT 18		ШР-160-0,	FOCT 109		IЦ-I-125-0,					PШ-1 R4	
			9370.3113076.20	Рымаг шаровый	adam anu	บลก <b>พ</b>				Наимен	50-0;34cn	3-0140 h1		эейсмасс .	3-400x400		Ш апухупь Ш					й шаблон	
			9370.3	q	2						Шаблон Ф50- <sub>0,34</sub> специальный	Скоба 8113-0140 h12 ГОСТ 18362-73		Штанген	Плита 2-3-400х400 ГОСТ 10905-86		Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-80					Радиусны	
							Ļ	9	0,3		_	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_	
			ЮУрГУ				Ţ	2	0,237	Код средств ТО													
						oadnn				Код с													
Γ		-				паименование операци Коштропича	- Laurandi		sıŭ	190	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	нтроль
		-				Haumeric			Стол контрольный	парамет												ca	Технический контроль
		_	Иванов И.И. Батуев В.В.	Гузеев В.И.	Столярова Г.В.				Стол к	Контролируемые параметры	1. Ф50-0,34			68 ±1,5			Ф18±1	<b>33</b> ±0,5	<b>52</b> ±0,5	Φ29-2		4. R4 <sup>+2</sup> –2 радиуса	Техниче
Дубл.	Взам. Подп.		Разраб. Проверил	Утв.	Н. контр.					P Ko	01 1.	02	03	04 2. (	90	90	07 3. 0	80	60	10	11	12	OK

				Τ		I	1			I	I		Π	род	(ОЛ)	кен	ие і	при	КОП	кен	ИЯ	13
Ma 2a		2	025	To/T <sub>B</sub>	0,028																	
Форма		5018	90000	Объем и ПК	100	_	_	1001	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		
		0141.1	.20141	Объе	1	_	_	1		_	_	_						_		_		
. 85		10VpFY.20141.15018	MT-321.20141.00006																			
FOCT 3.1502 - 85		_		1				5														
10CT			20	me TO				9378-7														
			9370.3113076.20	Наименование средств ТО				u rocī														
		_	9370.3	новани				атост														
				Наиме				воходы														
					Визуально			Образцы шероховатости ГОСТ 9378-75			ж Эвый»											
					Bus		_	190 <sub> </sub>		_	зе тарс				_	_	_	_		_		
											и «Рыч											
				ne 70							7. Маркировать на бирке обозначение и наименование детали «Рычаг шаровый»											
				Код средств ТО							нование											
				Kod							наиме	eŭ										
								_		_	нение и	Jeman						_		_		ОЛЬ
				шры					тей		обозна	артию										оншр
H				Контролируемые параметры	5.Отсутствие заусенцев			٠	обработанных поверхностей		- дирке	Бирка выписывается на партию деталей										Технический контроль
				уемые	eue say	омок		<b>тост</b> ь	вои хічн		ать на	сываеп										жниче
				дпиоди	сутст	и острых кромок		6. Шероховатость	ботан		водпяды	а выпи										Te
				KoHr	5.Om	п осп		6. Ш€	обра		7. Me	рирк										<u></u>
Дубл.	Взам. Подп.			٩	10	02	03	90	90	90	20	80	60	10	11	12	13	14	15	16		ð

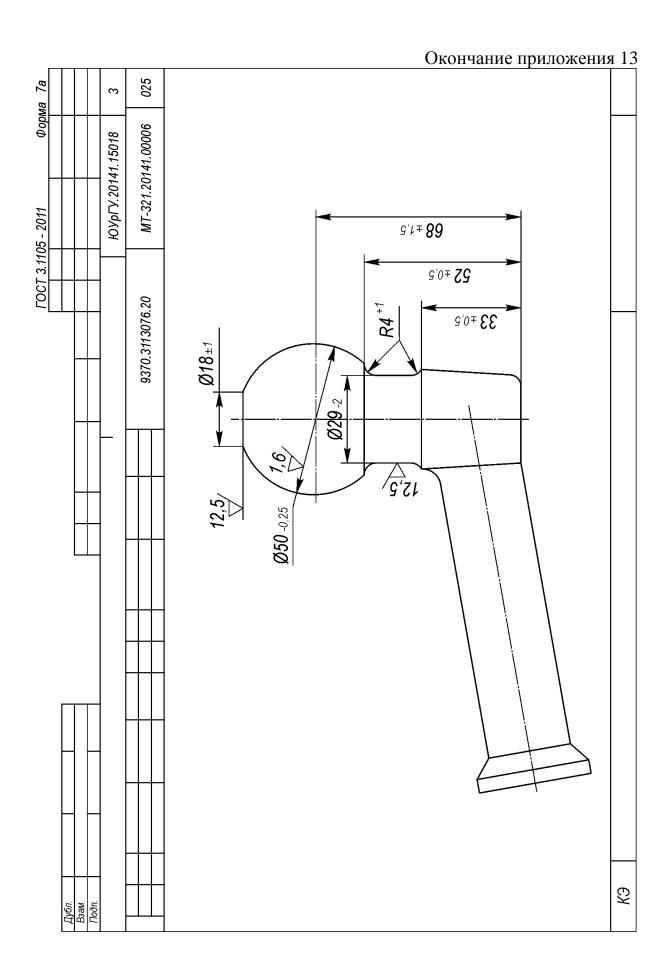

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Виды технологических документов	3
2. Общие правила оформления текстовых и графических технологических	
документов	
2.1. Оформление основной надписи на технологических документах	3
2.2. Общие правила оформления текстовых документов	7
2.3. Оформление графических документов	8
3. Оформление маршрутных карт	11
4. Оформление операционных карт механической обработки	15
5. Оформление карт технического контроля	21
6. Оформление альбома карт технологического процесса	23
Приложения	24

ОФОРМЛЕНИЕ	ТЕХНО.ЛОГ	ическои	ЛОКУМЕНТ	'АПИИ

Техн. редактор А.В. Миних

Издательство Южно-Уральского государственного университета

Подписано в печать . .2014. Формат  $60\times84\ 1/16$ . Печать офсетная. Усл. печ. л. . Уч.-изд. л. . Тираж  $100\$ экз. Заказ / .

Отпечатано в типографии Издательства ЮУрГУ. 454080, г. Челябинск, пр. им. В.И. Ленина, 76.